

Betriebsanleitung

Operating instructions

Instructions d'utilisation



Druckmessgerät Pressure transmitter Transmetteurs de pression

Typen:

ME10

ME20




MANFRED JÜNEMANN
Mess- und Regeltechnik GmbH
Max-Planck-Str. 49
D-32107 Bad Salzuflen

Tel: +49 (0)5222 / 80768-0
Fax: +49 (0)5222 / 80768-20
www.juenemann-instruments.de
eMail: verkauf@juenemann-instruments.de






Frontscheibe

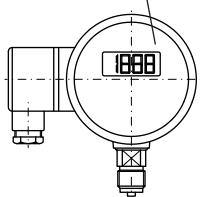

Typ MExx.U.1.N100



Anschluss unten

 Bajonettring



Typ MExx.H.1.N100

Anschluss hinten

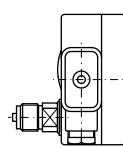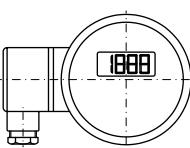

Anschlussbelegung

| Anzeige | Winkelstecker 2-Leiter, 4 ... 20mA | Kabeldose, 2-Leiter, 4 ... 20mA |
|---------|---|--|
| LCD | | |
| Anzeige | Winkelstecker 3-Leiter, 0/4 ... 20mA, 0...10V | Kabeldose, 3-Leiter, 0/4 ... 20mA, 0...10V |
| LED/LCD | | |



1.0 Anbau und Inbetriebnahme

Die Druckentnahmestelle sollte entsprechend den Angaben für Einschraublöcher vorbereitet werden. Weitere Hinweise erhalten Sie in der VDE/VDI-Richtlinie 3511 und 3512 Blatt 3 und der EN 837-1/2. Zur Abdichtung eignen sich Dichtscheiben nach DIN 16258. Das richtige Anzugsmoment ist abhängig von Werkstoff und Form der verwendeten Dichtung. Es sollte 80 Nm nicht überschreiten. Der Montageort sollte frei von starken Erschütterungen und Wärmestrahlung sein. Nach Herstellung der Druckverbindung und der elektrischen Anschlüsse sind die Messumformer mit digitaler Anzeige sofort betriebsbereit.

2.0 Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss wird mit einem abgeschirmten Kabel über die Kabeldose hergestellt. Die genauen Anschlussbelegungen können den Zeichnungen entnommen werden. Ferner sind Anschlussbelegung und die erforderliche Hilfsenergie auf dem Typenschild am Gehäuse vermerkt. Bedeutung der Klemmenbezeichnung:

| | |
|-------------|----------------|
| Ub+ / 0V | Hilfsenergie |
| S+ / S- | Ausgangssignal |
| Schirm / PE | Abschirmung |

2.1 Stromausgang

Ausgangssignal: 0 ... 20 mA / Dreileiter (LED/LCD)
4 ... 20 mA / Dreileiter (LED/LCD) / Zweileiter (LCD)

Hilfsenergie: Ub = 17 ... 30 V DC

zulässige Bürde: Ra = (Ub - 17V) / 20 mA

Bei ungenutztem Stromausgang Klemme 2 und 3 miteinander verbinden.

2.2 Spannungsausgang

Ausgangssignal: 0 ... 10 V / Dreileiter (LED/LCD)


Hilfsenergie: Ub = 17 ... 30 V DC

zulässige Bürde Ra ≥ 10 kΩ



3.0 Service- und Wartungsarbeiten

Der hier beschriebene Druckmessumformer mit digitaler Anzeige ist wartungsfrei. Er enthält keinerlei Komponenten die vor Ort instandgesetzt oder ausgetauscht werden müssen. Reparaturen werden ausschließlich im Herstellerwerk durchgeführt. Je nach Einsatzbedingungen sollte der Druckmessumformer ca. 1x im Jahr auf Einhaltung seiner Spezifikationen überprüft und ggf. nachjustiert werden. Hierzu ist wie folgt vorzugehen:

- Für die Überprüfung und Einstellung sind ausreichend genaue Drucknormale erforderlich.
- Zum Nachjustieren den Bajonettring mit einer Linksdrehung lösen und mit Frontscheibe vom Gehäuse entfernen.
- Den Nullpunkt am Potentiometer "ZERO" einstellen.
- Die Spanne am Potentiometer "SPAN" einstellen.
- Nach Beendigung der Service und Wartungsarbeiten muss das Gerät mit dem Bajonettring, der Frontscheibe und der Dichtung fest verschlossen werden.

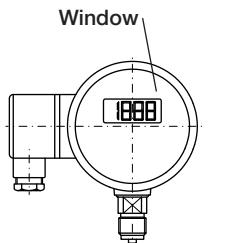

Type MExx.U.1.N100
bottom pressure entry

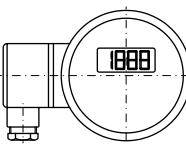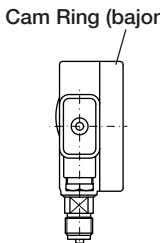

Type MExx.H.1.N100
back pressure entry

Wiring details

| Display | L-plug, 2-wire, 4 ... 20mA | Terminal box, 2-wire, 4 ... 20mA |
|---------|---------------------------------------|---|
| LCD | | |
| Display | L-plug, 3-wire, 0/4 ... 20mA, 0...10V | Terminal box, 3-wire, 0/4 ... 20mA, 0...10V |
| LED/LCD | | |



1.0 Installation and Commissioning

The pressure tapping points should be prepared in accordance with the indications given for the sockets. For more details, see e.g. regulation VDE/VDI 3511 and 3512, sheet 3, also DIN 837-1/2. Suitable for sealing are sealing washers to DIN 16258. The correct tightening torque is depending on material and shape of the used seal. It should not exceed 80 Nm. The mounting position should not be subject to strong vibration and radiation heat.

The transmitters with digital display are immediately ready for service after the pressure and electrical connections have been made.

2.0 Wiring

Electrical connection is made by shielded cable and means of the cable box. Precise wiring schemes can be seen in the drawings. In addition, wiring details and required power supply are given on the rating plate.

Significance of applied terminal designations:

Ub+ / OV supply voltage

S+ / S- output signal

Protection / PE cable shield

2.1 Current output

Output signal 0 ... 20 mA/ 3 wire-system (LED/LCD)

 4 ... 20 mA/ 3 wire-system (LED/LCD) / 2 wire system (LCD)

Power supply Ub = 17 ... 30 V DC

Admissible load Ra = (Ub - 17 V) / 20 mA

If current output not used, please connect terminal 2 and 3.

Output signal 0 ... 10 V / 3 wire-system

Power supply Ub = 17 ... 30 V DC (LED/LCD)

Admissible load Ra ≥ 10 kΩ

3.0 Service and Maintenance


The transmitter with digital display described hereunder is maintenance free. It incorporates no components which have to be repaired or replaced on the site. Repairs will exclusively be carried out at the factory.

Depending on working conditions, the pressure transmitter should be checked about once a year to ensure that they are within their specifications and be adjusted if necessary. The calibration procedure is as follows:


- As reference for checking and adjusting the measuring span, an adequately accurate pressure standard is required.
- For readjustment, loosen, with a left-hand rotation, the cam ring (bayonet type), and remove from casing with the window.
- Set zero point via potentiometer „ZERO“.
- Set span via potentiometer „SPAN“.
- After having carried out service and maintenance work, lock tightly the instrument with the cam ring (bayonet type), the window and the sealing.



Voyant


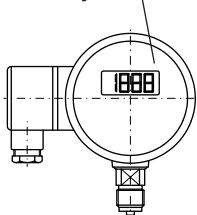


Lunette à baïonnette

 

Type MExx.U.1.N100

Raccord en bas

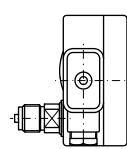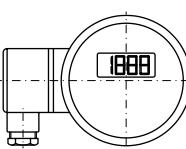

Type MExx.H.1.N100

Raccord arrière

Raccordement

| Affichage | Connecteur, à 2-fil, 4 ... 20mA | Boîte de jonction, à 2-fils, 4 ... 20mA |
|-----------|---|--|
| LCD | | |
| Affichage | Connecteur, à 3-fils, 0/4 ... 20mA, 0...10V | Boîte de jonction, à 3-fils, 0/4 ... 20mA, 0...10V |
| LED/LCD | | |



1.0 Montage et mise en service

Le lieu de prise de pression devrait être préparé selon les indications pour les trous filetés. Pour des informations supplémentaires, voir p.ex. les directives VDE/VDI 3511 et 3512, feuille 3, et DIN 837-1/2. Pour le rendre étanche, il est recommandé d'utiliser des joints selon DIN 16258.

Le bon couple de serrage dépend aussi bien de la matière que de la forme du joint utilisé. Il ne devrait pas dépasser 80 Nm. Le lieu de montage ne devrait être soumis ni à de fortes vibrations ni à un rayonnement thermique.

Après avoir raccordé la pression et établi les branchements électriques, les transducteurs à affichage numérique sont prêts pour la mise en service.

2.0 Branchement électrique

Le branchement électrique se fait par blindage bar dresse en cuivre au moyen de la boîte de raccordement. Les schémas de branchement détaillés se trouvent dans les plans. Le schéma de branchement, ainsi que l'alimentation sont également indiqués sur la plaque signalétique du boîtier.

La définition de la désignation des bornes:

Ub+ / 0V alimentation

S+ / S- signal de sortie

Protection / PE blindage

2.1 Sortie de courant

Signal de sortie 0 ... 20 mA / système à 3 fils (LED/LCD)

4 ... 20 mA / système à 3 fils (LED/LCD) / système à 2 fils (LCD)

Alimentation: Ub = 17 ... 30 V cc

Charge admissible: Ra = (Ub - 17V) / 20 mA

Si la courant de sortie n'est pas utiliser pas, joindre les bornes 2 et 3.

2.2 Sortie de tension

Signal de sortie: 0 ... 10 V / système à 3 fils (LED/LCD)

Alimentation: Ub = 17 ... 30 V cc

Charge admissible: Ra ≥ 10 kΩ

3.0 Travaux de service et d'entretien

Le transducteur à affichage numérique décrit ici ne nécessite pas d'entretien. Il ne contient aucun élément nécessitant une réparation sur lieu ou un remplacement. Les réparations s'effectuent exclusivement à l'usine.

Selon les conditions d'emploi, ce transducteur devrait être contrôlé environ une fois par an quant à l'observation de ses spécifications, et, au besoin, être réajusté. Voilà comment procéder:

- Pour le contrôle et l'ajustage, il faut utiliser des standards de pression suffisamment précis.
- Pour le réajustage, dévisser la lunette à baïonnette en tournant à gauche et la retirer avec le voyant
- Régler le zéro sur le potentiomètre „ZERO“.
- Régler l'étendue sur le potentiomètre „SPAN“.
- Après avoir terminé les travaux de service et d'entretien, il faut bien refermer le boîtier en revisant la lunette à baïonnette avec son joint et le voyant.



Quality for the
future